

Informace k fotopříloze


Snímky byly pořízeny ve dnech 27. a 28. února 2015

Fotoaparát Canon S90

Počasí : pod mrakem

Obsah

- | | |
|--------------|--|
| snímek č. 1) | Gloriet – čelní pohled |
| č. 2) | Gloriet – jihovýchodní obvodová stěna |
| č. 3) | Gloriet – jihovýchodní nároží |
| č.4) | Gloriet – pohled ze spodní terasy |
| č.5) | Gloriet – pohled na vstup do suterénu |
| č.6) | Gloriet – suterénní místnost |
| č.7) | Gloriet – trhlina klenby |
| č.8) | Gloriet - detailní pohled na vysunuté zdivo |
| č.9) | Gloriet – pohled z úrovně labské promenády |
| č.10) | Gloriet – bližší pohled na opěrnou zeď |
| č.11) | Gloriet - detailní pohled na opěrnou zeď |
| č.12) | Gloriet – detailní pohled na dolní opěrnou zeď |

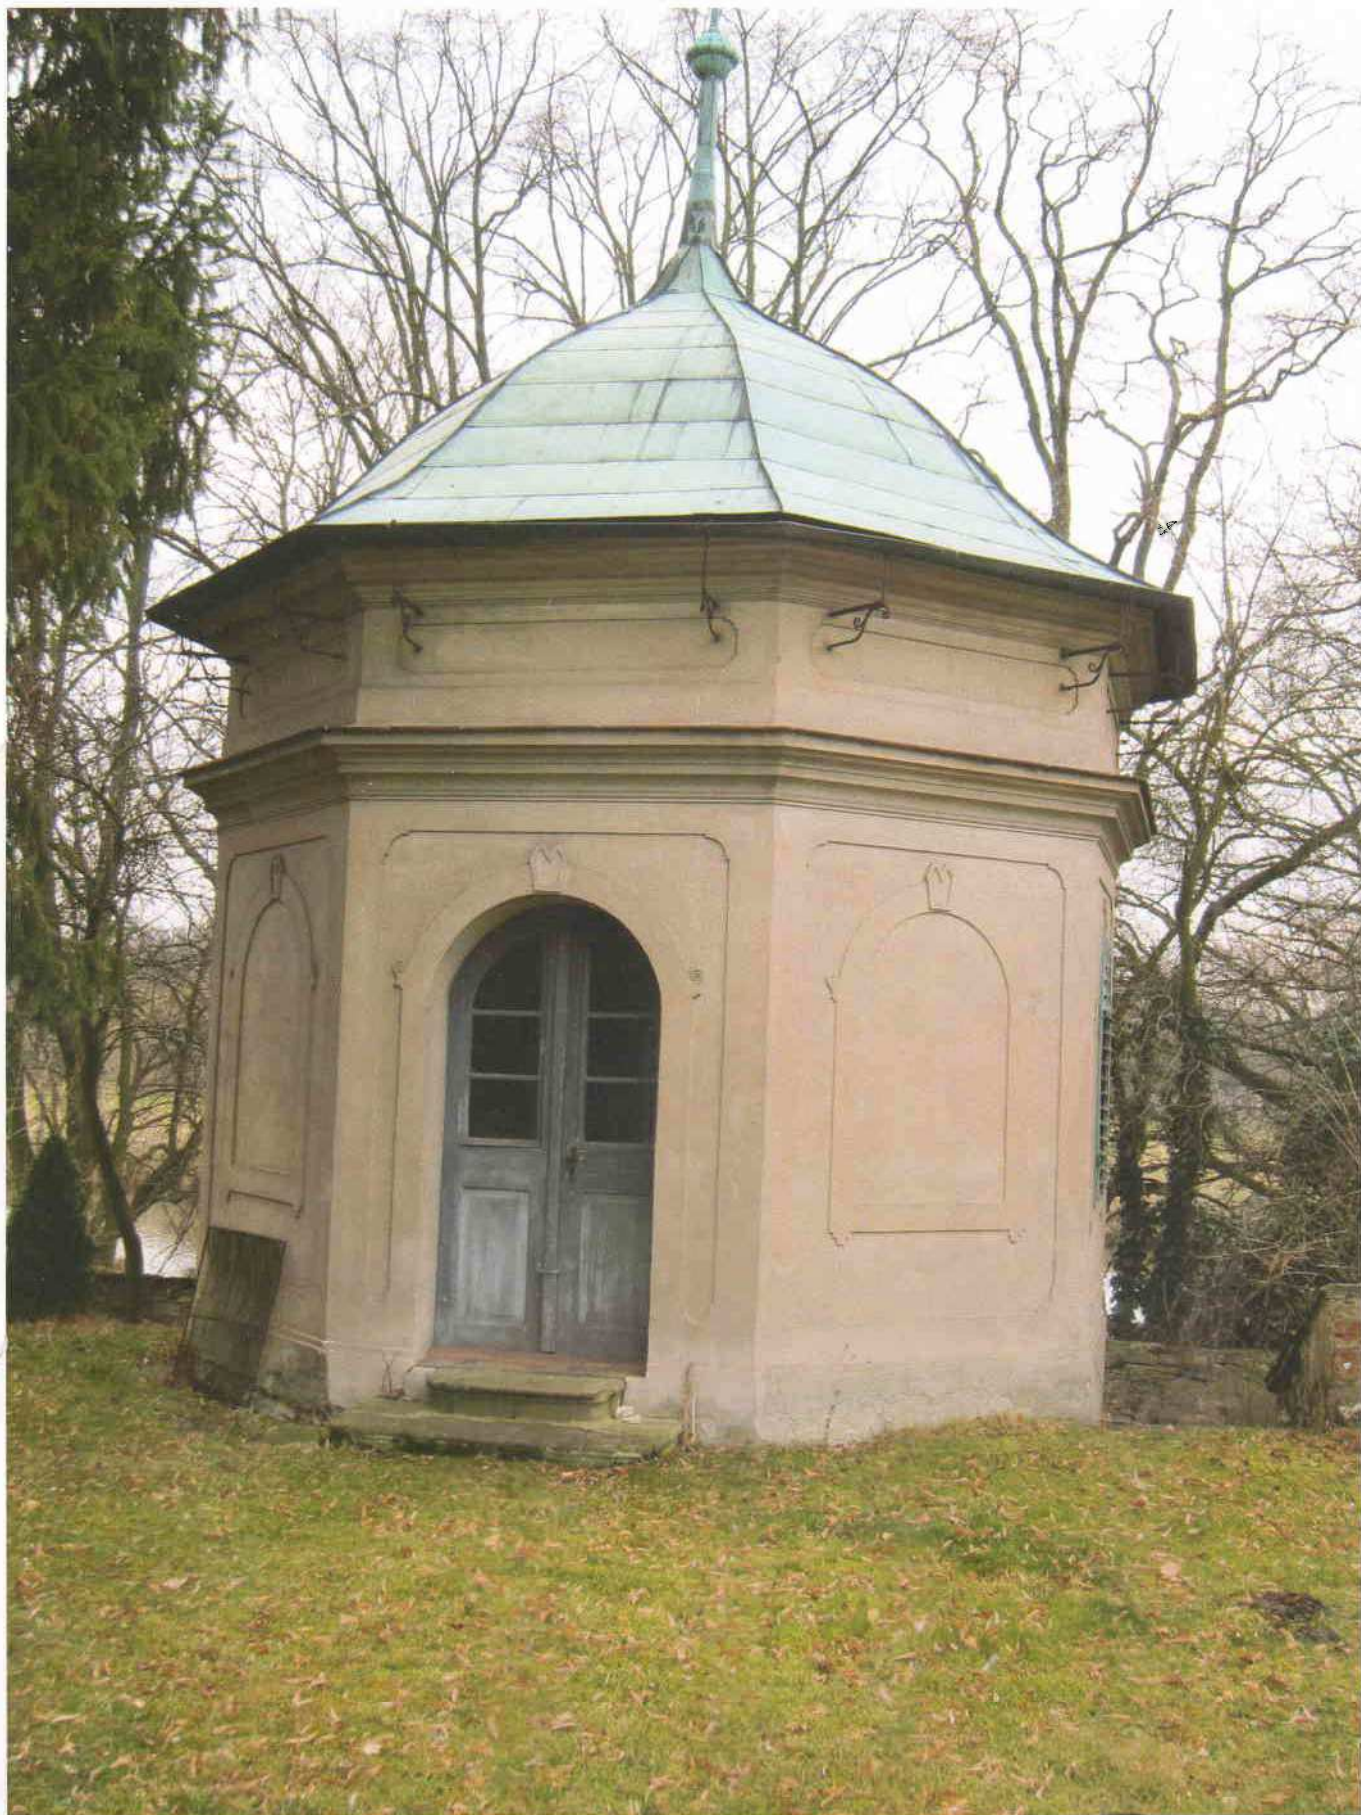

1) Gloriet – čelní pohled ze zahrady od severu



- 2) Gloriet – jihovýchodní obvodová stěna – patrné trhliny zdiva;
větší rozevření v dolní části signalizuje pokles základové
konstrukce;
vlevo patrná konstrukce balkonu



- 3) Gloriet – jihovýchodní nároží – patrný podokapní žlab s torzem dešťového svodu;
stejná situace na jihozápadním nároží



4) Gloriet – pohled ze spodní terasy na nosnou konstrukci balkonu; vlevo patrné narušení opěrné zdi



5) Gloriet – pohled na vstup do suterénní místnosti na jihozápadní straně



6) Gloriet – suterénní místnost – patrně vysunutí zdiva klenby v jihozápadní části z obrysu a její laické podepření; další trhliny v klenbě signalizují její narušení na jižní straně



7) Gloriet – bližší pohled na trhliny klenby na jihovýchodní straně suterénní místnosti



8) Gloriet – detailní pohled na vysunuté zdivo z obrysu klenby; v pozadí patrně cihelné zdivo klenby; předpokládaná tloušťka 150 mm



9) Gloriet – pohled z úrovně labské promenády; uprostřed patrně okno suterénní místnosti a nad ním konstrukce balkonu; patrný stav opěrných zdí z opukového zdiva narušeného zatékáním srážkových vod



10) Gloriet – bližší pohled na opěrnou zeď na jihovýchodní straně glorietu; v horní části patrný trhliny obvodového zdiva a totální narušení zdiva opěrné zdi



11) Gloriet – detailní pohled na opěrnou zeď na jihozápadní straně stavby, totálně narušenou zatékáním srážkových vod



12) Gloriet – detailní pohled na stav dolní opěrné zdi vedle původního podpůrného pilíře